



VERSTEEKLEPELMAAIER

BLACK 180 • 200 • 220 • 250

GEBRUIKERSHANDLEIDING



P. de Heus en Zonen Greup B.V.
Stougjesdijk 153
3271 KB Mijnsheerenland
Nederland
Tel: +31 (0) 18 66 12 333
E-mail: info@boxeragri.nl



Inhoudsopgave

Black verstekklepelmaaier	2
Toepassing van de verstekklepelmaaier	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Ingebruikname / Bedieningsvoorschriften	6
Werkwijze / Gebruik	7
Opslag / Verplaatsen	8
Onderhoud / Reparatie	9
Afdanken / Milieu	10
Technisch dossier	11
Technische tekeningen	12
Montage	12
CE-conformiteitsverklaring	20

Black verstekklepelmaaier

Boxer Agriculture Equipment B.V. is blij dat u voor de Black verstekklepelmaaier hebt gekozen. De technologische evolutie en verzoeken vanuit de landbouwsector hebben ertoe geleid dat ons bedrijf het product heeft doorontwikkeld, met aandacht voor de kwaliteit van het toegepaste materiaal en de kwaliteit van het werk.

Deze handleiding bevat een beschrijving van de machine en aanwijzingen voor correct gebruik en dagelijks en periodiek onderhoud. De aanwijzingen zijn geschreven voor de professionele gebruiker, die bekend moet zijn met de specifieke rijeigenschappen van de tractor waaraan de machine wordt gekoppeld. De gebruiker moet toestemming hebben, geïnstrueerd worden en de juiste training hebben gehad.

We raden het gebruik aan van alleen originele reserveonderdelen en accessoires. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan de levensduur en prestaties van de machine in gevaar brengen en de garantie vervalt erdoor.

In geval van twijfel over de interpretatie van de beschreven onderwerpen in deze handleiding, raden we u aan contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om u te helpen.

P. de Heus en Zonen Greup B.V.

Stougjesdijk 153, Nederland

Tel: +31186612333

E-mail: info@boxeragri.nl

Toepassing van de verstekklepelmaaier

T.b.v. tractoren

Types: BLACK 180, 200, 220 en 250

- De verstekklepelmaaier wordt middels een driepuntsdraagframe gekoppeld aan een tractor of een vergelijkend werktuig (hierna de machine genoemd).
- De werkbreedte wordt bepaald door het type verstekklepelmaaier.
- De verstekklepelmaaier is inzetbaar voor gras, bladeren op sportvelden, parken, tuinen, grasvelden etc. zonder stenen e.d., waardoor aan personen letselschade en aan de machine machineschade toegebracht kan worden!
- Hanteer en volg alleen de handleiding van BOXER op.
- Let op de gevarentekens en op de aanbevelingen, welke zijn aangeduid met stickers op de machine. Blijf voldoende uit de buurt van een draaiende machine (minimaal 30 meter). Uitworp van stenen e.d. zijn en blijven aanwezig en kunnen leiden tot blijvend letsel.
- Smeer om de 10 uur de smeerpunten (3) + de aftakassmeerpunten (2)
- Inspecteer de verstekklepelmaaier op overmatige vervuiling en beschadigingen alvorens te gaan klepelen.
- Draag zorg voor de goede afstelling van de machine; vooral aan de achterkant in verband met gevaar voor uitwerping van harde delen, zoals steentjes e.d. Aan de voorkant dienen de scharnierbare uitwerplaatjes onbeschadigd te zijn; anders moeten deze direct vervangen worden.
- Stel de topstang lengte en de hefinrichting zodanig dat de machine horizontaal op de achterste rol loopt.
- Controleer tijdig de spanning op de besnaring; zo nodig spannen door tandwielkastverstelling.
- Spuit telkens na gebruik de onderkant schoon en de cilinderruimtes.

Model	Werkbreedte (cm)	Toerental aftakas (tpm)	Benodigd vermogen (pk)	Categorie	Gewicht (kg)	Messen
BLACK 180	180	540	70 - 110	CAT. I	705	16
BLACK 200	200	540	80 - 110	CAT. I	735	18
BLACK 220	220	540	100 - 160	CAT. I	804	20
BLACK 250	250	540	100 - 160	CAT. I	860	20


Veiligheidsvoorschriften

Rij altijd recht naar beneden op hellingen en niet schuin eraf (alleen indien de tractor uitgerust is met een ROPS-cabine).


De volgende veiligheidsvoorschriften, alsmede die in de handleiding van BOXER vermeld worden, dienen in acht genomen te worden:

- De capaciteit en de stabiliteit van de machine, aan welke de verstekklepelmaaier wordt gekoppeld, dienen op de verstekklepelmaaier te zijn afgestemd op basis van 540 omw/min (PTO).
- De bevestigingsbreedte van de machine dient overeen te komen met de bevestigingsbreedte van de verstekklepelmaaier.
- Ken de controles en de wijze om snel de tractor stop te zetten.
- Het transporteren van personen is ten strengste verboden.
- De werksnelheid bedraagt tussen de 3 en 10 km/uur afhankelijk van de hoogte en de dichtheid van het gewas.
- Middels de hefinrichting is de machine in werkstand waterpas te stellen, waarbij de achterste rol vlak op de grond loopt.
- Vermijd een bodem met onvoldoende draagkracht en teveel oneffenheden, molshopen stenen e.d.
- De waarschuwingstekens op de machine moeten duidelijk en goed leesbaar blijven.
- Let erop, dat tijdens het klepelen geen personen en dieren binnen het werkbereik komen.
- Voer geen inspecties of reinigingen uit met draaiende machine.
- Draag een veiligheidsbril en een stofmasker bij stoffige of zanderige maaierwerkzaamheden indien de machine geen veiligheidscabine heeft.
- Draag gehoorbescherming indien geluidsniveau boven de 85dBA bedraagt.
- Gebruik de verstekklepelmaaier alleen voor het klepelen van gras, bladeren e.d. zonder in contact te komen met stenen, grind, zand, gravel, stoepranden e.d.
- Schokkende, stotende en slingerende bewegingen e.d. moeten vermeden worden.
- Opslag van de verstekklepelmaaier dient op een verharde bodem plaats te vinden.
- Alle pennen en boutverbindingen dienen te zijn voorzien van deugdelijke borgingen.
- De hydraulische cilinders mogen geen lekkages vertonen, anders direct vervangen.
- Ondeskundig gebruik van de verstekklepelmaaier moet te allen tijde worden vermeden. Houd u aan de verkeersregels.
- Indien de hefinrichtingshydrauliek van de trekker twijfelachtig functioneert, dient onmiddellijk gestopt te worden met werken ten einde ongelukken en/of schade te voorkomen.
- Werk zoveel mogelijk in horizontale stand van de verstekklepelmaaier, waarbij de achterste rol en de glij schoenen op de grond rust.
- Tijdens het vervoeren over de weg dient de verstekklepelmaaier vrij van de grond te hangen en strak in de hefkettingen van de driepuntheffinrichting te hangen, zodat geen obstakels geraakt kunnen worden. Voorkom hierbij uitval van maairesten e.d.
- Volg de veiligheidsaanwijzingen op de machine goed op en zorg dat deze leesbaar en duidelijk zijn en blijven, anders moeten ze vervangen worden.
- Stop direct indien iemand binnen de 90 meter komt in verband met gevaar voor stenen uitwerp e.d., waardoor iemand letsel kan oplopen.

- Zorg ervoor dat de aftakas en de aftakasbeschermingen in goede staat zijn. Probeer het aftakas toerental van 540 omw/min te handhaven. De aftakas beschermingshoes mag niet meedraaien! Gebruik de kettingbevestigingen!
- Verlaat de tractor nooit als de maaimessen nog draaien!
- Werk alleen bij voldoende zicht op de maaimachine (doe de verlichting en de zwaailichten eventueel aan).
- Vervang de klepelmesses tijdig ter voorkoming van onbalans en geringe klepelcapaciteit. Bij extreme beschadigingen dienen alle messen vervangen te worden.
- De hydraulische koppelingen/slangen dienen met zorg behandeld te worden.
- Bij het loskoppelen van de tractor dient gelet te worden of de machine recht achter de tractor staat (armen hydraulisch ingeklapt) en vlak en stevig staat op beide steunvoeten en op de glij schoenen. Dit alles in verband met het mogelijk omvallen.

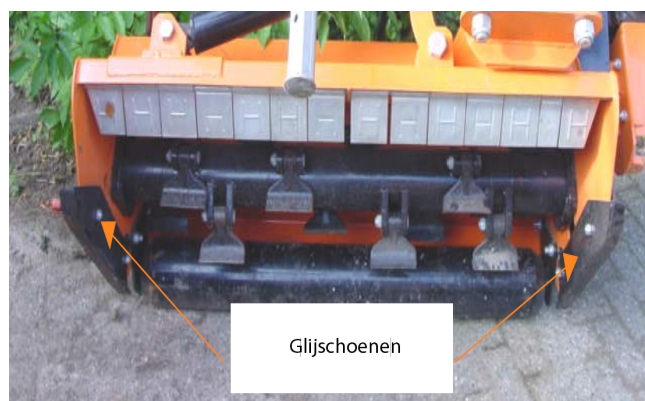

- De hydraulische snelkoppelingen dienen afgedicht en stofvrij opgehangen te worden.

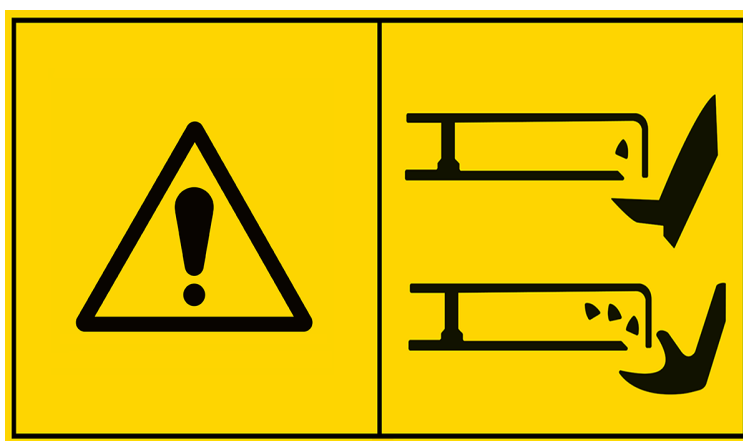

Gevaar van draaiende messen!

Ingebruikname / Bedieningsvoorschriften

Voordat de verstekklepelmaaier mechanisch aan de machine gekoppeld wordt, dient men eerst na te gaan of:

- De machine voldoende capaciteit bezit om in alle voorkomende situaties, zoals bij zwenken, draaien, het in versterk klepelen, e.d. veilig uitgerust kan worden met de verstekklepelmaaier.
- De te borgen aansluitpunten op de verstekklepelmaaier overeenkomen met de aansluitpunten van de machine.
- De aftakas in de hoogste en in de laagste stand van de hefinrichting niets raakt.
- Alle standen van de cilinders of de hydraulische slangen vrij blijven van verklemming.
- De machine van onbeschadigde messen is voorzien. Onbeschadigde messen garanderen een goed resultaat.
- De cardankoppeling goede borging en voldoende overlap (min. 15 cm) heeft.
- Alle boutverbindingen goed vast zitten.

Draag zorg voor de goede werking en vlakligging vooral van de rol aan de achterkant in verband met gevaar voor uitwerping van harde delen, zoals steentjes e.d.

Na voorgaande punten te hebben nagegaan, kan de verstekklepelmaaier mechanisch aan de machine worden gekoppeld.

Bij het mechanisch koppelen moet de machine langzaam tot aan het aanpikstelsel gemanoeuvreed worden.

De hydraulische koppeling dient gemakkelijk te geschieden, anders de druk op de snelkoppelingen weg laten zakken door het ventiel te bedienen.

Werkwijze / Gebruik

Voorafgaand aan het gebruik dient men de in [Veiligheidsvoorschriften](#) genoemde veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

- Werk alleen met een deugdelijke machine en dat de verstekklepelmaaier vlak kan lopen, althans met de glij schoenen en de rol op de grond.
- Let erop, dat alle bevestigingsbouten voldoende vast en geborgd zijn.
- Let op dat in werkstand de cardanas zo vlak mogelijk loopt.
- Bij oneffen ondergrond slaan de messen teveel in de grond en kunnen de messen en de machine beschadigd worden.
- Werk alleen op 540 omw/min aftakastoerental.
- Na iedere werkdag, dient de verstekklepelmaaier zorgvuldig schoongemaakt te worden, zodat geen gras- en/of zandresten aan de gehele installatie achterblijven en verharden. Zet de combinatie ingeklapt weg met de maaimachine op een vlakke grond.
- Ga niet op de machine staan als de messen nog draaien.
- Het vervoeren van personen is levensgevaarlijk.

Opslag / Verplaatsen

- Bij opslag van de verstekklepelmaaier dient men op te letten, dat de messen vrij van ieder obstakel zijn en de machine vlak op beide steunen en achterste rol staat.
- Ga niet op de machine staan bij het verplaatsen.
- De aftakas en de hydraulische slangen dienen zorgvuldig opgehangen te worden aan een stabiel weggezette machine.
- Na langdurige opslag dient op vrij draaibaarheid van de messen gecontroleerd te worden in verband met mogelijk vastroesten na gebruik.

Onderhoud / Reparatie

- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door een vakbekwaam persoon te worden uitgevoerd.
- Bij vernieuwing van de messen dient erop gelet te worden dat dezelfde meslengtes gemonteerd worden om onbalans te voorkomen! Let ook op de juiste draairichtingen.
- Zorg dat de V-snaren strak gespannen zijn.
- Na iedere werkdag dient de verstekklepelmaaier zorgvuldig schoongemaakt te worden, zodat geen gras- en/of zandresten aan de gehele installatie achterblijven en verharden.
- De verstekklepelmaaier dient elke 10 draaiuren en bij onvoorziene gebeurtenissen op slijtage, vervormingen en scheurvorming te worden geïnspecteerd.
- Aan de verstekklepelmaaier-installatie mogen geen wijzigingen worden aangebracht, zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.



Om de 10 werkuren

1. De smeernippels (10x) met grade II-vet
2. De aftakas smeren (2x).
3. Het olieniveau in de tandwielkast jaarlijks controleren op inbusbout niveau en eventueel hierlangs bijvullen.
4. De slijtage en beschadigingen van de messen controleren en indien nodig vervangen.
5. De klepelbak grondig reinigen.

Om de 50 werkuren

Oliestand van de tandwielkast controleren en eventueel bijvullen.

Om de 200 werkuren of jaarlijks

De olie uit de tandwielkast verwisselen.

Afdanken / Milieu


De gescheiden materialen dienen elk afzonderlijk bij de daarvoor bestemde instanties/bedrijven te worden aangeboden.

Technisch dossier

Het technisch dossier detailtekeningen, constructieberekeningen en originele CE-verklaring liggen ter inzage bij de fabrikant/leverancier.

Technische tekeningen

Montage

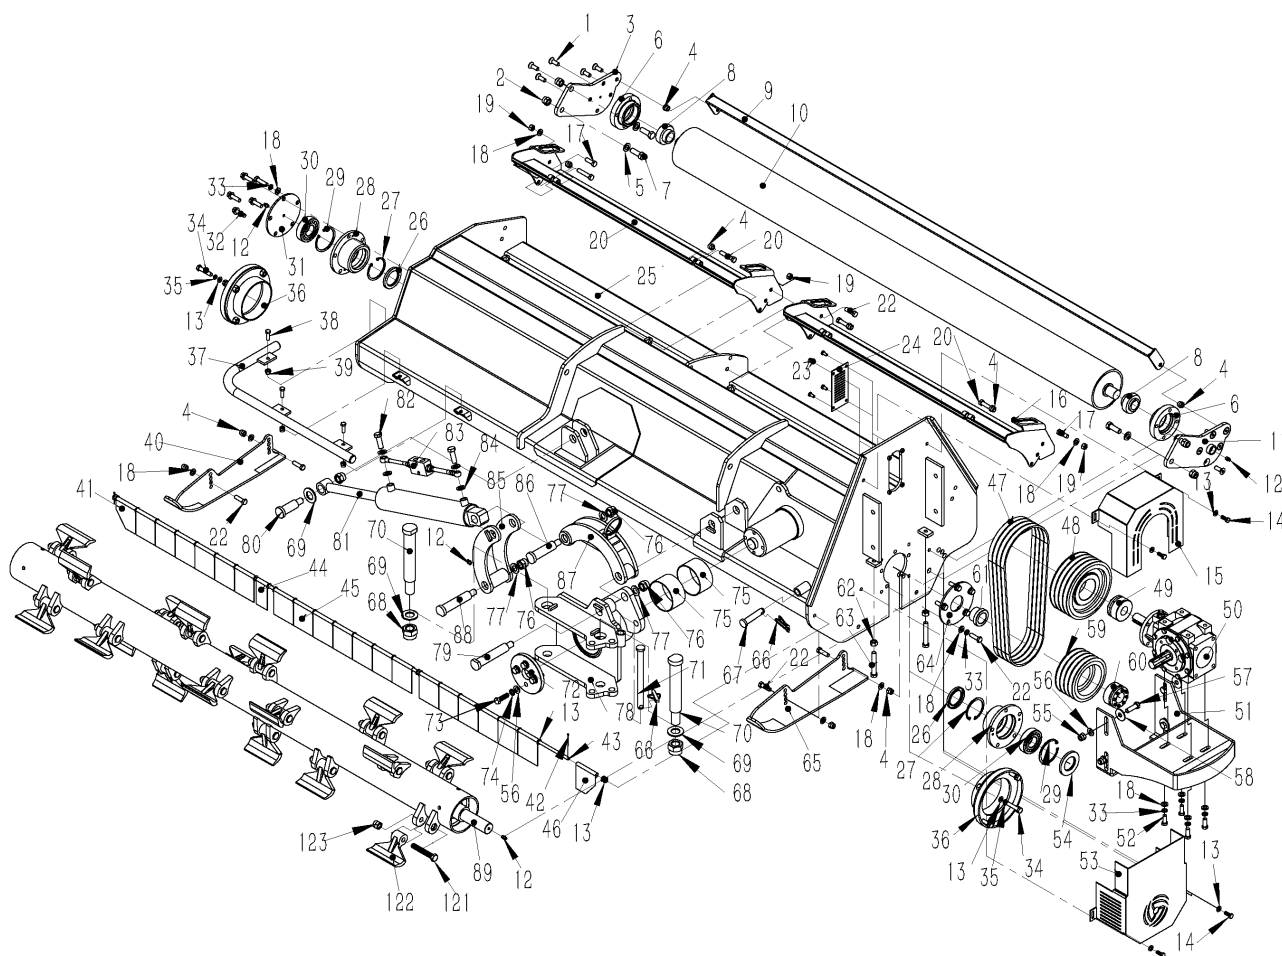


Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
1	GB/T 70.3	Bolt M12*35	10
2	GB/T 5782	Nut M16	7
3	VBMD220.48	Connection plate for rear roller	1
4	GB/T 5782	Lock Nut	10
5	GB/T 97.1	Plain washer 16	10
6	EFGC125.115A	Bearing seat of rear roller	2
7	GB/T 5783	Bolt M16*45	4
8	UC207-Z	Bearing	2
9	VBMD220.43	Scraper weldment	1
10	VBMD220.44	Roller weldment	1
11	VBMD220.42	Connection plate for rear roller	1
12	JB/T 7940.1	Grease nipple M10*1	10
13	GB/T 97.1	Plain washer 10	39
14	GB/T 5783	Bolt M10*25	4

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
15	VBMD220.39	Belt cover weldment	1
16	VBMD220.29	Rear open bonnet	1
17	GB/T 5783	Bolt M12*35	2
18	GB/T 97.1	Plain washer 12	20
19	GB/T 6170	Nut M12	3
20	GB/T 5783	Bolt M12*60	4
21	VBMD220.28	Rear open bonnet	1
22	GB/T 5783	Bolt M14*40	10
23	GB/T 5783	Bolt M8*16	4
24	VBMD220.38	Plate 01	1
25	VBMD220.26	Mower deck weldment	1
26	GB 13871-94	Oil seal 55*80*8	2
27	GB/T 893.1	Circlip 80	2
28	VBMD220.34	Outside bearing seat	2
29	GB/T 893.1	Circlip 88	2
30	GB/T 281	Bearing 88	2
31	VBMD220.33	Cover weldment	1
32	GB/T 5783	Bolt M12*45	5
33	GB/T 93	Spring washer 12	15
34	GB/T 3541	Bolt M23*55	8
35	GB/T 93	Circlip 10	8
36	VBMD220.35	Cover weldment for rotor	2
37	VBMD220.27	Anti-shock weldment	1
38	GB/T 5783	Bolt M10*30	3
39	GB/T 5782	Nut M10	3
40	VBMD220.31	Skid 01	1
41	EFGC175.24C	Wide fender 95	1
42	GB/T 91	Cotter 3.2*40	2
43	VBMD220.30	Bar for fender	1
44	EFGC175.24B	Wide fender 55	1
45	EFGC175.24A	Wide fender 95	19
46	EFGC175.24D	Wide fender 95	1
47	GB/T 11544-97	V-belt	4
48	EFGC175.31	Big pulley	1
49	JBT7934 Z3	Power lock 33*80	1
50		Gearbox	1
51	VBMD220.40	Gearbox mounting plate	1
52	GB/T 5783	Bolt M12*30	4
53	AGF220.41	Bottom belt cover	1
54	GB13871-94	Oil seal 55*90*8	1
55	GB/T 5782	Lock nut M14	4
56	GB/T 97.1	Plain washer 14	10
57	GB/T 5783	Bolt M14*45	4

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
58	GB/T 96.1	Big washer 14	4
59	EFGC175.27	Small belt pulley	1
60	JB/T7934 Z3	Power lock 40*80	1
61	VBMD220.37	Bushing	1
62	GB/T 6170	Nut M14	3
63	GB/T 5783	Bolt M14*90	2
64	VBMD220.36	Cover 02	1
65	VBMD220.32	Skid 02	1
66	200.56.011	Pin weldment	2
67	VBMD220.16	Lock pin 02	1
68	GB/T 5782	Lock nut M30	4
69	GB/T 97.1	Plain washer 30	5
70	AGF140.101	Long pin	2
71	AGF220.15	Lock pin 01	1
72	VBMD220.17	Cover	1
73	GB/T 5783	Bolt M14*45	4
74	GB/T 93	Spring washer 14	4
75	SF-2	Bushing Ø115XØ110X60	2
76	GB/T 5782	Lock nut M20	4
77	GB/T 97.1	Washer 20	4
78	VBMD220.14	Swing shaft weldment	1
79	VBMD220.18	Pin shaft 03	1
80	VBMD220.24	Pin shaft 06	1
81	VBMD220.22	Swing cylinder	1
82	GB/T 3541	Bolt M16*1.5*45	4
83	AGF140.046	Locking valve	1
84	GB/T 97.1	Plain washer 16	2
85	VBMD220.20	Connecton weldment (bottom)	1
86	VBMD220.21	pin shaft 04	1
87	VBMD220.19	Connecton weldment (upon)	1
88	VBMD220.23	Pin shaft 05	1
89	AGF220.45	Rotor weldment	1
90	VBMD220.1	3-point-linkage weldment	1
91	VBMD220.4	Upon pin weldment	1
92	1G135.00.107	Stand foot weldment	2
93	VBMD220.5	Low pin weldment	3
94	GB/T 96.1	Big washer 12	2
95	EFGC125.110	R pin 3.2	2
96	VBMD220.3	Long foot weldment	2
97	EFGC125.124	Hook	1
98	AGF140.031	Small connection weldment	1
99			1
100	VBMD220.11	Shaft pin 01 washer	2

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
101	GB/T 6178	Nut M30	1
102	GB/T 91	Cotter 8*80	1
103	AGF140.106	Short pin	1
104	VBMD220.2	Bracket weldment	1
105	VBMD220.8	Spring washer	6
106	VBMD220.9	Spring for anti-shock	3
107	SF-2	Bushing Ø44XØ40X50	8
108	VBMD220.7	Connection weldment	1
109	GB/T 5782	Lock nut M24	2
110	AGF140.019	Back arm weldment	1
111	VBMD220.13	Front arm weldment	1
112	AGF140.021	Side shift cylinder	1
113	GB/T 5783	Bolt M24*110	2
114	VBMD220.12	Pin shaft 02	1
115	VBMD220.10	Pin shaft 01	1
116	AGF140.044	Oil pipe	2
117	GE12SR1/2ED	Connection	4
118	GB/T5862-2008	Adaptor G1/2	4
119	AGF140.043	Oil pipe	2
120	AGF140.045	Ball joint assemble	2
121	GB/T 5785	Bolt M16*1.5*100	20
122	AGH200.114	Hammers	20
123	GB/T 6185.2	Lock nut M16*1.5	20

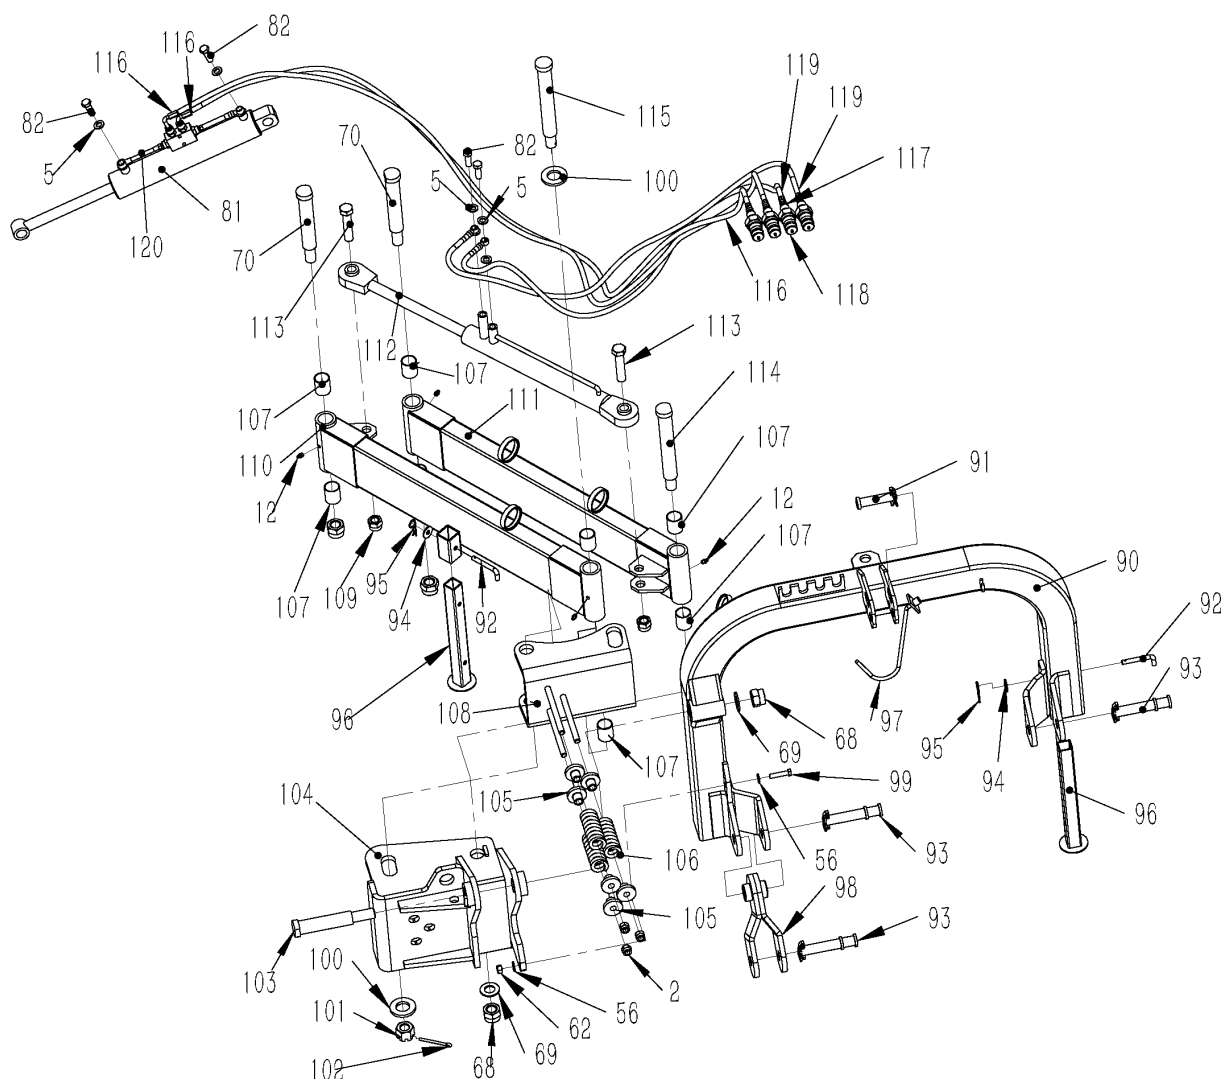

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
1	GB/T 70.3	Bolt M12*35	10
2	GB/T 5782	Nut M16	7
3	VBMD220.48	Connection plate for rear roller	1
4	GB/T 5782	Lock Nut	10
5	GB/T 97.1	Plain washer 16	10
6	EFGC125.115A	Bearing seat of rear roller	2
7	GB/T 5783	Bolt M16*45	4
8	UC207-Z	Bearing	2
9	VBMD220.43	Scraper weldment	1
10	VBMD220.44	Roller weldment	1
11	VBMD220.42	Connection plate for rear roller	1
12	JB/T 7940.1	Grease nipple M10*1	10
13	GB/T 97.1	Plain washer 10	39
14	GB/T 5783	Bolt M10*25	4
15	VBMD220.39	Belt cover weldment	1

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
16	VBMD220.29	Rear open bonnet	1
17	GB/T 5783	Bolt M12*35	2
18	GB/T 97.1	Plain washer 12	20
19	GB/T 6170	Nut M12	3
20	GB/T 5783	Bolt M12*60	4
21	VBMD220.28	Rear open bonnet	1
22	GB/T 5783	Bolt M14*40	10
23	GB/T 5783	Bolt M8*16	4
24	VBMD220.38	Plate 01	1
25	VBMD220.26	Mower deck weldment	1
26	GB 13871-94	Oil seal 55*80*8	2
27	GB/T 893.1	Circlip 80	2
28	VBMD220.34	Outside bearing seat	2
29	GB/T 893.1	Circlip 88	2
30	GB/T 281	Bearing 88	2
31	VBMD220.33	Cover weldment	1
32	GB/T 5783	Bolt M12*45	5
33	GB/T 93	Spring washer 12	15
34	GB/T 3541	Bolt M23*55	8
35	GB/T 93	Circlip 10	8
36	VBMD220.35	Cover weldment for rotor	2
37	VBMD220.27	Anti-shock weldment	1
38	GB/T 5783	Bolt M10*30	3
39	GB/T 5782	Nut M10	3
40	VBMD220.31	Skid 01	1
41	EFGC175.24C	Wide fender 95	1
42	GB/T 91	Cotter 3.2*40	2
43	VBMD220.30	Bar for fender	1
44	EFGC175.24B	Wide fender 55	1
45	EFGC175.24A	Wide fender 95	19
46	EFGC175.24D	Wide fender 95	1
47	GB/T 11544-97	V-belt	4
48	EFGC175.31	Big pulley	1
49	JBT7934 Z3	Power lock 33*80	1
50		Gearbox	1
51	VBMD220.40	Gearbox mounting plate	1
52	GB/T 5783	Bolt M12*30	4
53	AGF220.41	Bottom belt cover	1
54	GB13871-94	Oil seal 55*90*8	1
55	GB/T 5782	Lock nut M14	4
56	GB/T 97.1	Plain washer 14	10
57	GB/T 5783	Bolt M14*45	4
58	GB/T 96.1	Big washer 14	4

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
59	EFGC175.27	Small belt pulley	1
60	JB/T7934 Z3	Power lock 40*80	1
61	VBMD220.37	Bushing	1
62	GB/T 6170	Nut M14	3
63	GB/T 5783	Bolt M14*90	2
64	VBMD220.36	Cover 02	1
65	VBMD220.32	Skid 02	1
66	200.56.011	Pin weldment	2
67	VBMD220.16	Lock pin 02	1
68	GB/T 5782	Lock nut M30	4
69	GB/T 97.1	Plain washer 30	5
70	AGF140.101	Long pin	2
71	AGF220.15	Lock pin 01	1
72	VBMD220.17	Cover	1
73	GB/T 5783	Bolt M14*45	4
74	GB/T 93	Spring washer 14	4
75	SF-2	Bushing Ø115XØ110X60	2
76	GB/T 5782	Lock nut M20	4
77	GB/T 97.1	Washer 20	4
78	VBMD220.14	Swing shaft weldment	1
79	VBMD220.18	Pin shaft 03	1
80	VBMD220.24	Pin shaft 06	1
81	VBMD220.22	Swing cylinder	1
82	GB/T 3541	Bolt M16*1.5*45	4
83	AGF140.046	Locking valve	1
84	GB/T 97.1	Plain washer 16	2
85	VBMD220.20	Connecton weldment (bottom)	1
86	VBMD220.21	pin shaft 04	1
87	VBMD220.19	Connecton weldment (upon)	1
88	VBMD220.23	Pin shaft 05	1
89	AGF220.45	Rotor weldment	1
90	VBMD220.1	3-point-linkage weldment	1
91	VBMD220.4	Upon pin weldment	1
92	1G135.00.107	Stand foot weldment	2
93	VBMD220.5	Low pin weldment	3
94	GB/T 96.1	Big washer 12	2
95	EFGC125.110	R pin 3.2	2
96	VBMD220.3	Long foot weldment	2
97	EFGC125.124	Hook	1
98	AGF140.031	Small connection weldment	1
99			1
100	VBMD220.11	Shaft pin 01 washer	2
101	GB/T 6178	Nut M30	1

Nr.	Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
102	GB/T 91	Cotter 8*80	1
103	AGF140.106	Short pin	1
104	VBMD220.2	Bracket weldment	1
105	VBMD220.8	Spring washer	6
106	VBMD220.9	Spring for anti-shock	3
107	SF-2	Bushing Ø44XØ40X50	8
108	VBMD220.7	Connection weldment	1
109	GB/T 5782	Lock nut M24	2
110	AGF140.019	Back arm weldment	1
111	VBMD220.13	Front arm weldment	1
112	AGF140.021	Side shift cylinder	1
113	GB/T 5783	Bolt M24*110	2
114	VBMD220.12	Pin shaft 02	1
115	VBMD220.10	Pin shaft 01	1
116	AGF140.044	Oil pipe	2
117	GE12SR1/2ED	Connection	4
118	GB/T5862-2008	Adaptor G1/2	4
119	AGF140.043	Oil pipe	2
120	AGF140.045	Ball joint assemble	2
121	GB/T 5785	Bolt M16*1.5*100	20
122	AGH200.114	Hammers	20
123	GB/T 6185.2	Lock nut M16*1.5	20

CE-conformiteitsverklaring



Boxer Agriculture Equipment B.V.

A member of de Heus group

Stougjesdijk 153 – 3271KB Mijnsheerenland – Holland

Tel: +31 186 612 333

e-mail : info@boxeragri.nl



EG Conformiteitsverklaring

Volgens machinerichtlijn 2006/42/CE



Konformitätserklärung

Entsprechend der Richtlinie 2006/42/CE



EEC Declaration of Conformity

Conforming to the Directive 2006/42/CE



Déclaration CE de Conformité

Conforme à la directive de la 2006/42/CE

Wij – Wir – We – Nous :

Boxer Agriculture Equipment B.V.

Stougjesdijk 153

3271KB Mijnsheerenland – Holland

Verklaren onder eigen verantwoording dat de machine:

Erklären in alleiniger Verantwortung, daß die machine:

Declare under our own responsibility that the product:

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Machine : Klepelmaaier/ Mulcher / Flail mower/ Broyeur

Type/model : BLACK 180-200-220-250

Seriennummer / Chassis number :

Bouwjaar / Baujahr / Year / Année :

De machine in de verklaring voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen die zijn vastgelegd in de richtlijn van 2006/42 / EG en ter verificatie zijn geraadpleegd UNI: EN 13524: 2004, EN 754. UNI: EN 1553: 2001

Auf dass sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheit und Gesundheitsanforderungen EG-Richtlinie 2006/42/CE, UNI:EN 13524:2004, EN 754, UNI:EN 1553:2001 berücksichtigt

To which this certificate applies, conforms to the basic safety and health requirements of EEC Directives 2006/42/CE and following , we have consulted UNI:EN 13524:2004, EN 754. UNI:EN 1553:2001

Faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la 2006/42/CE et consultées pour vérification UNI:EN 13524:2004, EN 754. UNI:EN 1553:2001

Mijnsheerenland , 19/08/2019

De gevolmachtigde:

Der Bevollmächtigte:

The legal representative :

Le représentant légal: